

**GERENCIA
DE
INSTALACIONES FIJAS**

INFORME DEL INCIDENTE OCURRIDO A LAS 18:09 HORAS DEL DÍA LUNES 4 DE MAYO DE 2015; CUANDO SE PRESENTÓ EL ALCANCE DE LOS TRENES 04 MOTRICES 0075/0120 MP-68 Y 05 MOTRICES 0576/0577, EN EL ANDÉN DE LA ESTACIÓN OCEANÍA, POR VÍA 2 DE LA LÍNEA 5.

Descripción del Incidente

- 18:09 Se produce una colisión entre los trenes 04 y 05 en la estación Oceanía de L-5. El tren 04 en la estación Oceanía, inicia su salida propiciando el desbloqueo de las señales 24 e intermediaria 2, deteniéndose por alguna causa ajena al funcionamiento de los sistemas; permanece así cerca de un minuto, hasta ser embestido por el tren 05 procedente de la estación Terminal Aérea.
- 18:09 Corte de corriente de alimentación tracción por *Incidente en Línea* en las zonas E y G de Línea 5.
- 18:13 A solicitud de Control de Tráfico, PDC energizó la zona G. Se informa que se produjo corto circuito por alcance del tren 05 al tren 04 en la estación Oceanía por vía 2.
- 18:17 PDC genera la maniobra #908 "En estación Oceanía, auxiliar en lo necesario por alcance de trenes"; se reporta al personal de Vías (18:18 horas), Baja Tensión (18:25 horas), Señalización (18:33 horas) y Pilotaje Automático (18:41 horas).
- 18:29 PDC genera la maniobra #909 "En zona de maniobras de Consulado, verificar el correcto funcionamiento de los aparatos de vía" por establecimiento del servicio provisional de Politécnico a Consulado; se reporta al personal de Vías (18:32 horas) y Señalización (18:33 horas).
- 18:44 PDC reporta al personal de Alta Tensión la maniobra #910 "En subestaciones de rectificación Aragón y Oceanía, efectuar guardia permanente y verificar su funcionamiento".
- 18:45 Corte de corriente de alimentación tracción por *Funcionamiento de RM* en la zona F de Línea 5, a fin de desalojar los trenes involucrados en el alcance.
- 19:46 A solicitud de Control de Tráfico, PDC energizó la zona F.
- 19:48 A solicitud de Control de Tráfico, PDC energizó sección 9 de la zona E.
- 19:49 A solicitud de Control de Tráfico, PDC energizó sección 10 de la zona E.


/GAR

20:20 Corte de corriente de alimentación tracción por Funcionamiento de RM en la zona E, para realizar maniobras de desacoplamiento de los trenes 04 y 05.

20:32 Se energiza únicamente la sección 10 de la zona E.

21:27 Corte de corriente de alimentación tracción en la sección 10. Se energiza nuevamente la sección 10 a las 21:33 horas.

21:34 Corte de corriente de alimentación tracción en la sección 10. Se energiza nuevamente la sección 10 a las 21:35 horas.

21:36 Corte de corriente de alimentación tracción en la sección 10. Se energiza nuevamente la sección 10 a las 22:12 horas.

22:15 Corte de corriente de alimentación tracción en la sección 10. Se energiza nuevamente la sección 10 a las 22:16 horas.

22:17 Corte de corriente de alimentación tracción en la sección 10, se mantiene hasta el fin del servicio.

Martes 05 de mayo de 2015

02:00 Personal de Vías, desciende para revisión de sus instalaciones, encontrando únicamente dos ligeras escoriaciones en la barra guía por la fila C en los puntos kilométricos 8+258 y 8+265; se esmerilaron quedando en condiciones normales de operación.

06:57 PDC reporta al personal de Vías y Señalización la ocupación fija del CDV 23B-23C en Oceanía, debido a que en el PK 7+954 de Oceanía-Terminal Aérea, las cadenas que colocaron para tal fin dañaron una conexión inductiva y dos durmientes tipo 100A.

07:30 Se detecta que el tren No. 5 causó daños al aparato M-03 de la vía "V" del enlace de Línea 5 de talleres Zaragoza.

11:50 Se sustituyen las barras de mando y de separación del aparato M-03.

06 de mayo de 2015

04:36 Se reporta al PDC que conjuntamente con personal de Señalización, Baja Tensión, Vías y de la compañía OCMA, se sustituyen los durmientes dañados y se restituye la conexión inductiva.

Presuntas causas del incidente.

Con base en los datos históricos de la bitácora de la PGT, las imágenes fotográficas del evento guardado en los sistemas de optimización, así como las grabaciones de las comunicaciones del Puesto de Regulación, es probable que los protocolos de operación establecidos no fueran ejecutados de manera correcta por parte de los agentes de regulación y de conducción.

Aunado a lo anterior, la precipitación pluvial atípica, propició las condiciones para que el tren 04 se deslizará sin que el conductor consiguiera evitar la colisión.

Especificaciones, normas, procedimientos y demás documentos técnicos que se deben tomar de referencia, señalando en su caso los que fueron infringidos.

No aplica para la Gerencia de Instalaciones Fijas.

Daños causados a las personas, al patrimonio del S.T.C. o la Calidad del Servicio.

Como consecuencia del alcance de los trenes 04 y 05 en la estación Oceanía, no resultaron dañadas las instalaciones fijas.

Sin embargo, las maniobras de traslado de los trenes afectados hacia los Talleres Zaragoza, ocasionaron daños estimados en \$ 208,321.61 (doscientos ocho mil trescientos veintiún pesos 61/100 MN); incluidos materiales y mano de obra.

COSTOS MATERIALES	
Conexión inductiva (2 pza), Semáforo de dos unidades (1 pza), cofre indicador de DBO (1 pza), cofre indicador de marchas de velocidad (1 pza), Cofre indicador de CUFS y SSO/SS (1 pza)	\$ 132,000.00
Durmiente 100A (2 pza) y tirafondos (16 pza)	\$ 41,250.00
Reparación del aparato de vía M-03	\$ 5,991.25
TOTAL	\$ 179,241.25

COSTOS DE MANO DE OBRA	
Personal de la Coordinación de Vías-1	\$ 4,693.00
Personal de la Coordinación de Automatización y Control	\$ 24,387.36
TOTAL	\$ 29,080.36

RESUMEN DE COSTOS	
COSTOS DE MATERIALES	\$ 179,241.25
COSTOS DE MANO DE OBRA	\$ 29,080.36
TOTAL	\$ 208,321.61

Aspectos relevantes a considerar.

La Bitácora de la PGT registró a las 18:05:37 el establecimiento de la marcha tipo lluvia (Se anexa imagen de la bitácora).

La fotografía del sistema de optimización (se anexa) muestra la salida del tren 05 de la estación Terminal Aérea, aún sin haber abandonado el tren 04 la estación Oceanía.

Recomendaciones.

No aplica para la Gerencia de Instalaciones Fijas.

Reportes de mantenimiento a las instalaciones fijas de los últimos tres meses.

Se anexan en medio electrónico dos archivos en formato PDF, conteniendo los reportes de mantenimiento realizados en el periodo enero-abril de 2015, correspondientes a las Instalaciones Electrónicas y de Vías, de la Línea 5.

Informar el resultado de la aplicación del Procedimiento Administrativo que marca el Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema de Transporte Colectivo aplicable, así como el deslinde en línea de mando el grado de responsabilidad del personal presuntamente responsable por probable incumplimiento de las funciones propias de su categoría.

No aplica para la Gerencia de Instalaciones Fijas.


/GAR

E T R O L

04/07/12	11:53:35	FOL en HE y HCV salida tren 10 HSP : 17:53:35	HSA : 17:53:26	HSP : 17:53:26
04/07/12	12:34:34	Hondo manual itinerario en terminal PAH 10/22		
04/07/12	17:20:06	Hondo manual itinerario en terminal FOL 10/22		
04/07/12	18:01:06	Itin PAH 22/20 incompatible con itin PAH 10/22 en terminal PAH		
04/07/12	18:01:43	Lleada tren 05 a la terminal PAH	HSA : 17:59:51	HSP : 18:00:03
04/07/12	18:01:53	FOL discordancia en COV FOL 10 reservado 11 actual 12		
04/07/12	18:05:10	Hondo manual itinerario en terminal PAH 10/22		
04/07/12	18:05:16	Hondo manual itinerario en terminal FOL 12/14		
04/07/12	18:05:26	FOL en HE y HCV salida tren 05 HSP : 18:01:00	HSA : 18:03:53	HSP : 18:03:11
04/07/12	18:05:37	Hondo manual itinerario en terminal PAH 22/20		
04/07/12	18:05:43	Hondo manual itinerario en terminal PAH 36/24		
04/07/12	18:05:43	Hondo manual itinerario en terminal PAH 24/16		
04/07/12	18:05:52	CIV salida tren 10/12 en terminal FOL ocupado		
04/07/12	18:05:57	DBO extendido por el regulador. est. LMS. y'a VI		
04/07/12	18:06:36	DBO extendido por el regulador. est. COH. y'a VI		
04/07/12	18:06:40	Lleada tren 11 a la terminal FOL		
04/07/12	18:06:07	Hondo manual itinerario en terminal FOL 14/22		
04/07/12	18:06:07	Hondo manual itinerario en terminal PAH 22/20		
04/07/12	18:06:12	Itin PAH 22/20 incompatible con itin PAH 10/22 en terminal PAH		
04/07/12	18:06:37	Tránsito lluvia (zona VCO TER)		
04/07/12	18:06:53	FOL en HE y HCV salida tren 11 HSP : 17:57:23	HSA : 18:03:30	HSP : 18:03:46
04/07/12	18:06:52	Lleada tren 06 a la terminal PAH		
04/07/12	18:07:20	Hondo manual itinerario en terminal FOL 10/22		
04/07/12	18:07:20	Hondo manual itinerario en terminal PAH 10/22		
04/07/12	18:07:21	FOL en HE y HCV salida tren 05 HSP : 18:04:50	HSA : 18:07:21	HSP : 18:07:37
04/07/12	18:08:12	Tránsito lluvia (zona HAH PAH)		
04/07/12	18:08:16	Tránsito lluvia (zona VCO TER)		
04/07/12	18:08:41	Hondo manual itinerario en terminal PAH 22/20		
04/07/12	18:08:42	FOL en HE y HCV salida tren 11 HSP : 18:01:13	HSA : 18:05:39	HSP : 18:05:31
04/07/12	18:09:12	Hondo manual itinerario en terminal FOL 12/20		
04/07/12	18:09:47	Desenergiado COV tren 11		
04/07/12	18:09:47	Extinción emergencia de tren 04 por tren 05		
04/07/12	18:09:53	Extinción emergencia de tren 04 por tren 10		
04/07/12	18:09:53	Extinción emergencia de tren 04 por tren 07		
04/07/12	18:09:53	Extinción emergencia de tren 04 por tren 08		

RESEARCH AND DEVELOPMENT
SYSTEMS DIVISION
SYSTEMS BRANCH

100-100000000

100-100000000


100-100000000

100-100000000

100-100000000

100-100000000

100-100000000

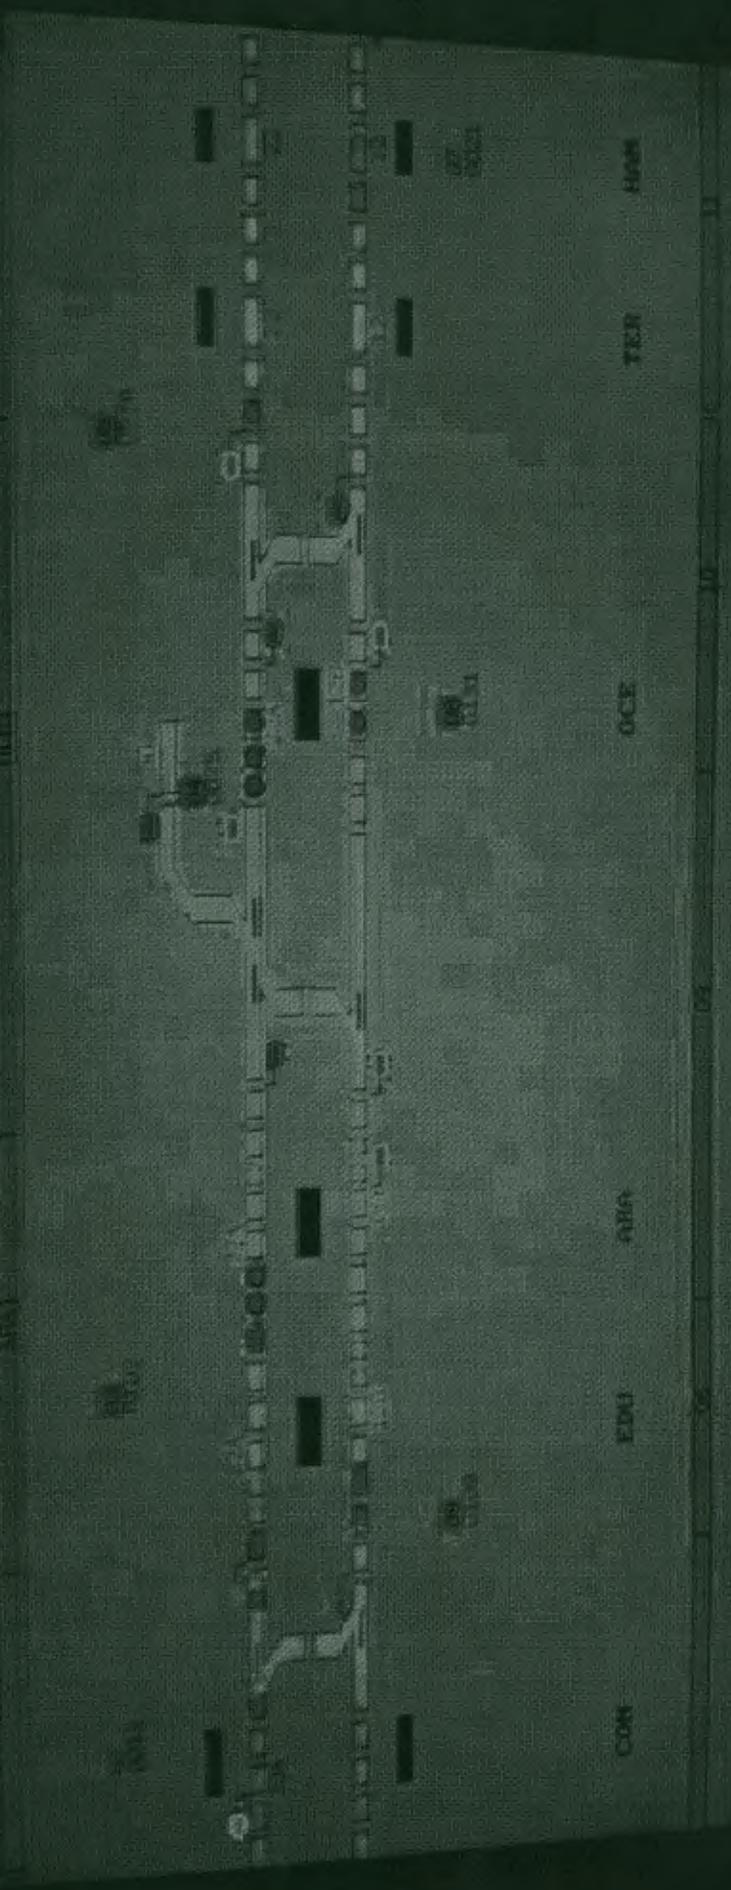

SECRET

04/85 18:09:21 14
TIPO: COMS. DE F
DATOS: GENERAL

ESC

AYUDA

TIPO DE
DATOS


TIPO DE
SINOPTICO

REGISTRO
DE FOTOS

05
0576

03
0102

02
0012

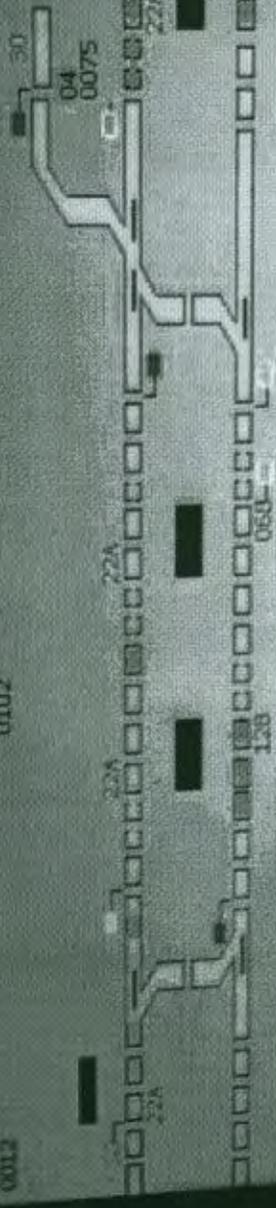

08
0131

06
0109

07
0021

COM

EDU

ABA


OCE

TER

HQM

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

SAMSUNG

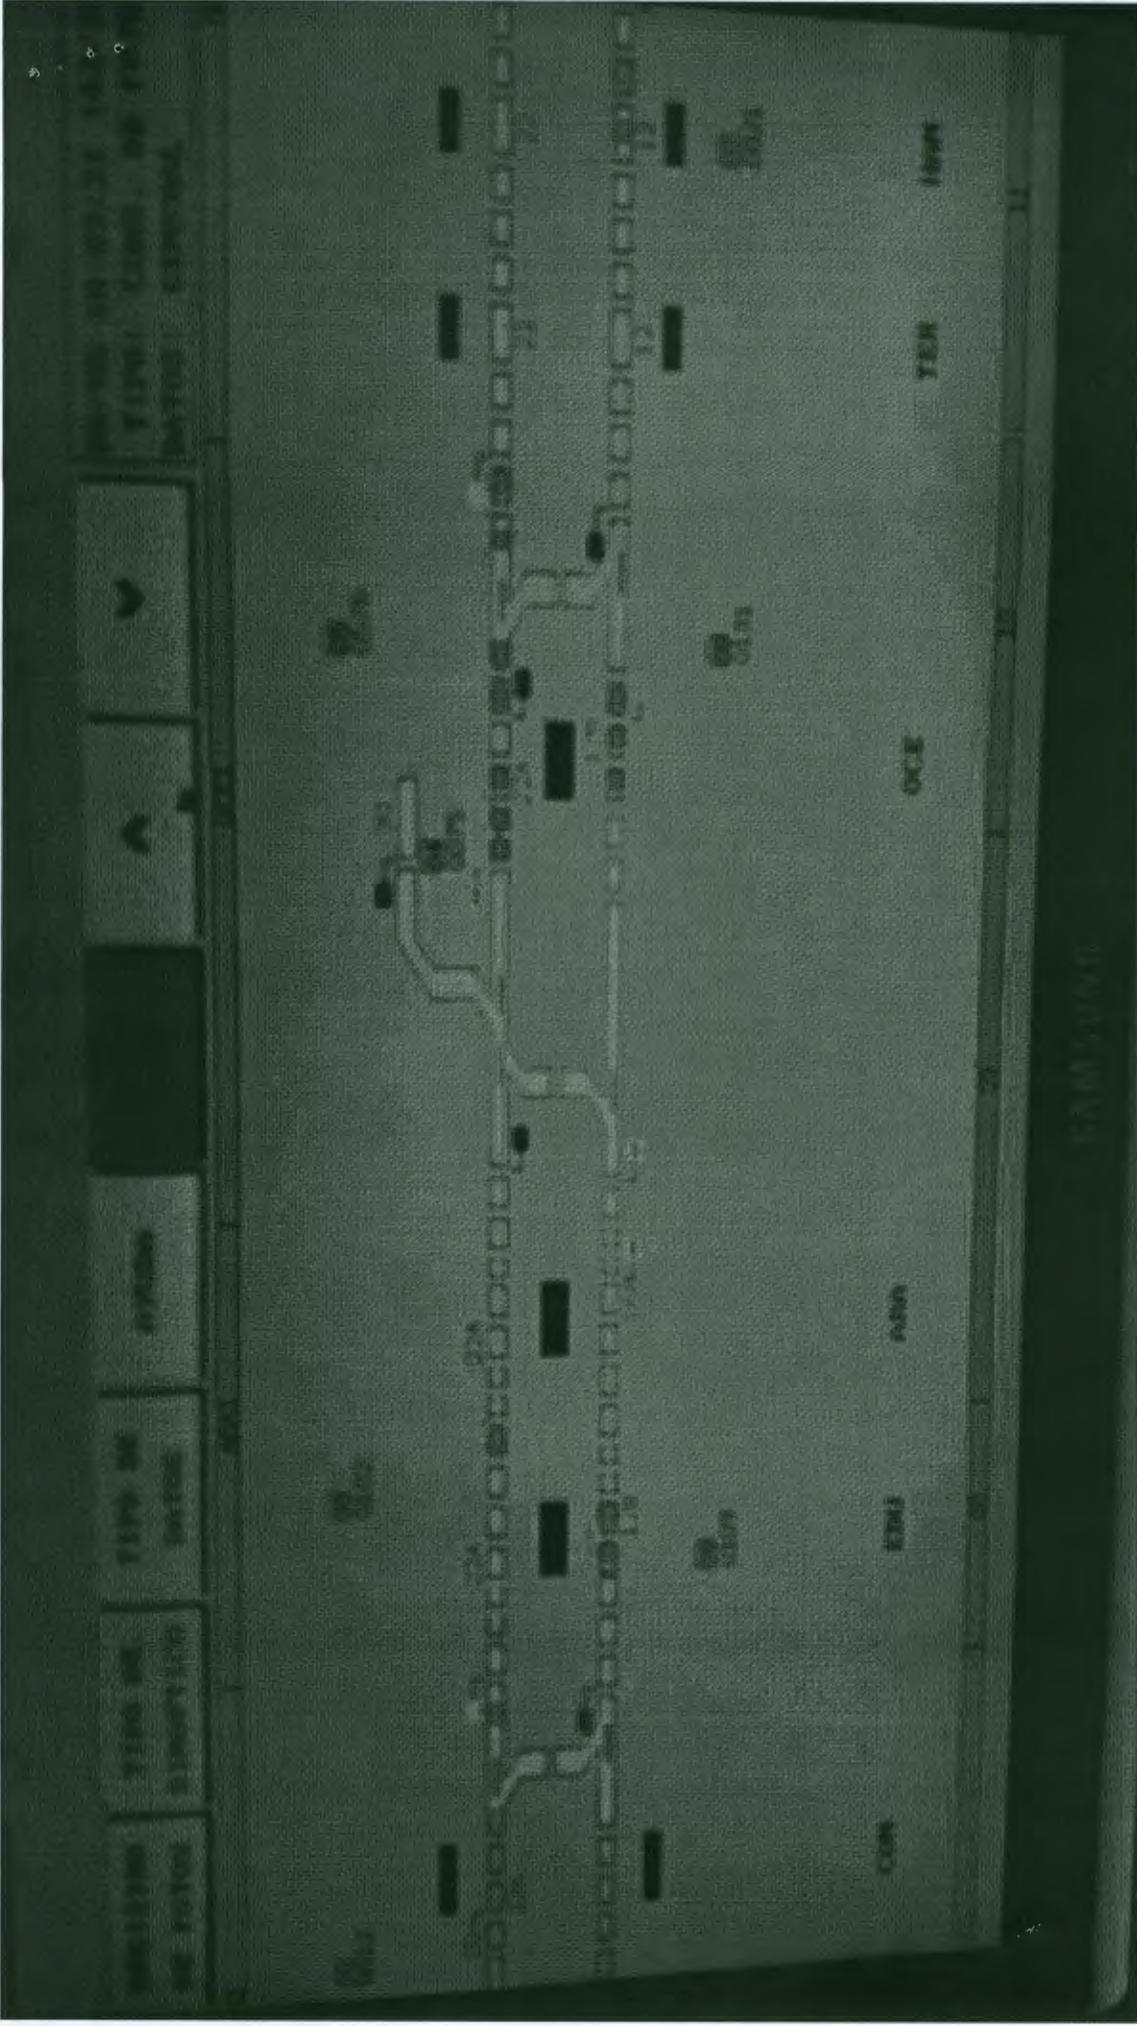

ÁREA DE PILOTAJE AUTOMÁTICO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL 2015

FECHA	DESCRIPCIÓN
08 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₁ ARMARIO DE OCE DE V ₁ 5) ARMARIO NORMAL.
09 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₁ ARMARIO DE OCE DE V ₂ 5) ARMARIO NORMAL.
10 ENERO 2015	RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES.
28 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₂ ARMARIO DE OCE DE V ₁ 5, 7,20) ARMARIO NORMAL, F.A, NORMAL, RE. PLANOS.
31 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
07 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 1M ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
13 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 1M ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
22 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 1 V ₂ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
25 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO N ₁ N ₂ TUNEL OCE-TA. 22) REPROGRAMACIÓN, 34) TAPIZ, CAJA DE DISTRIBUCIÓN.
07 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO 1 V ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
13 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO 1M ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
19 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₂ ARMARIO DE OCE DE V ₂ 5, 7,20) ARMARIO NORMAL, F.A, NORMAL, RE. PLANOS.
20 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
29 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO 1M ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
12 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 1 V ₂ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
14 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO V ₁ ARMARIO DE OCE DE V ₁ 5) ARMARIO NORMAL, VENTILADOR.
18 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 1M ₁ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES
25 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 1V ₁ ARMARIO DE OCE DE V ₂ 7) FUENTE DE ALIMENTACIÓN
26 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 1M ₂ RECORRIDO L-5 18) RECORRIDO EN TRENES

ÁREA DE SEÑALIZACIÓN

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL 2015

FECHA	DESCRIPCIÓN
16 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN AA OCE-5
16 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN BAS OCE-5
19 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN BYC OCE-5
19 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN CDV OCE-5
22 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN CDV OCE-5
23 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN CDV OCE-5
23 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ ORD. PLANOS OCE-5
13 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN AA OCE-5
13 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN BAS OCE-5
16 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN BAS OCE-5
16 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN BYC OCE-5
16 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN CDV OCE-5
17 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ MTO.NORMAL EN CDV OCE-5
17 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO 3M ₂ ORD. PLANOS OCE-5

ÁREA DE MANDO CENTRALIZADO

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL 2015

FECHA	DESCRIPCIÓN
21 ENERO 2015	GRUPO DE TRABAJO N ₁ COFRES PCC L-5
10 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ RECT 130V L-5
10 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ BAT 130V L-5
18 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₂ L.T. PDC L-5
28 FEBRERO 2015	GRUPO DE TRABAJO N ₂ COFRES PCC L-5
10 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ TT/CF L-5
10 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ OE L-5
11 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ TT/CF L-5
12 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ RECT 130V L-5
12 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ OE L-5
28 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ TT/CF L-5
31 MARZO 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₁ RECT 130V L-5
27 ABRIL 2015	GRUPO DE TRABAJO M ₂ TT/CF L-5

COORDINALCIÓN DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

HORA	EVENTO	
17:53:00	SOLICITAN AL CONDUCTOR DEL TREN 01 CERRAR SUS PUERTAS Y SALIR DE LA TERMINAL PARA NO RETRASARSE MAS	
17:56:00	INFORMAN QUE NO HAY PERSONAL EN VÍAS	
17:56:00	SE PONEN DE ACUERDO DE LAS MANIOBRAS DE LOS TRENES 10, 11 Y 12, INDICAN QUE VA EL TREN 10, EL 12 CON MANIOBRA V Y EL 11 POR MANIOBRA O	
17:57:45	LA CONDUCTORA DEL TREN 13 INFORMA QUE DEGRADA MODO DE CONDUCCIÓN POR LLUVIA	EDUARDO MOLINA
18:03:00	SOLICITAN A LA CONDUCTORA DEL TREN 13 QUE CONDUZCA EN PA	
18:05:37	MARCHA LLUVIA	OCEANIA -04 TERMINAL AÉREA -05
18:05:00	LA CONDUCTORA DEL TREN 01 INFORMA A PCC QUE "EL CML NO AVANZA MAS QUE A 10 KILOMETROS" EL REGULADOR AUTORIZA EL CAMBIO DE CONDUCCIÓN A CMC	
18:06:00	TREN 01 INFORMA SU AVANCE EN CML CON LLUVIA INTENSA Y GRANIZO	
18:06:00	EL REGULADOR SOLICITA AL CONDUCTOR DEL TREN 03 TENER PRECAUCIÓN EN LA SECCIÓN TAPÓN	
0:00:00		
18:09:00	CONVERSACIÓN ENTRE ARELLANO Y UNA MUJER, EL REGULADOR MENCIONA QUE HUBO UN CORTE DE CORRIENTE QUE CASI SE CORTO TODA LA LÍNEA 5 Y CUELGA POR PROBLEMAS EN LÍNEA 5	
18:10:00	EL REGULADOR DA LA INSTRUCCIÓN DE NORMALIZAR MANIOBRAS	
18:10:39	EL TREN 04 REPORTA "SI ESTE, SI ESTE, UNA HOJA DE TRIPLAY, ESTE" Y SE CORTA LA LLAMADA	
18:10:51	ALCANCE	
18:11:00	INFORMAN AL REGULADOR QUE HUBO UN ALCANCE, EL REGULADOR PREGUNTA "¿ES EN OCEANIA, VERDAD?" Y LE RESPONDEN, ASI ES AQUÍ EN OCEANIA, SOLICITAN APOYO Y EL REGULADOR INDICA QUE MANDARAN EL APOYO PARA ALLA	
18:11:00	EL REGULADOR SE DA POR ENTERADO QUE NO HAY CORRIENTE, Y LE SOLICITA AL CONDUCTOR DEL 04 QUE SE COMUNIQUE POR EL TELEFONO DE SEÑAL QUE ESTA AHÍ, EL CONDUCTOR LE INDICA QUE NO ALCANZA, EL REGULADOR LE PREGUNTA QUE PASO CON LA HOJA DE TRIPLAY Y EL CONDUCTOR LE RESPONDE QUE QUEDO DEBAJO DEL TREN	
18:11:00	SE INICIA LA SOLICITUD DE APOYO AL ALCANCE AL PERSONAL Y COMIENZAN A REPORTAR EL ALCANCE EN OCEANÍA VÍA DOS Y SE SOLICITA APOYO DE AMBULANCIA	
18:11:00	EL REGULADOR SOLICITA AL CONDUCTOR DEL TREN 05 QUE SE REPORTE	
18:12:00	EL REGULADOR SOLICITA APOYO E INDICA QUE EL ALCANCE ES ENTRE LOS TRENES 4 Y 5	
18:13:00	PREGUNTAN SI EXISTE PROBLEMA EN PANTITLAN PARA ENERGIZAR LA ZONA G, CONFIRMA QUE NO Y SE SOLICITA LA ENERZACIÓN DE LA ZONA	
18:13:00	SE REPORTA PERSONAL INFORMANDO DEL ALCANCE Y SOLICITANDO APOYO, EL REGULADOR LE PREGUNTA SI HAY HERIDOS	